

令和7年度版 電気安全パンフレット

【①自家用向け】サンプル

※ こちらの画像はイメージであり、実物とは一部異なる場合がありますので、お含みおきください。

表 側

価 格：1部 99 円（税込）

発送料：送付先 1ヵ所につき 1,100 円（税込） ※ 1ヵ所につき送付部数が 300 部以上の場合は無料

刷り込み印刷：ご希望により、パンフレット表面下部ならびに裏面下部に社名等を印刷いたします。

・ 黒一色印刷費 14,300 円（税込） ※ 注文数 2,000 部以上の場合は無料

・ カラー印刷費 33,000 円（税込） ※ 注文数に関わらず一律料金

波及事故の防止にとって重要なことは？

高圧受電設備は、長期間使用すると経年劣化により機能や性能が損なわれ、故障や不良が起これ、波及事故につながる場合があります。それを防止するためには、保守点検で定めた周期・回数に基づいて適切な保守点検を確実に行わなければなりません。日常巡視や月次点検に加え、停電をともなう年次点検が必要になりますので、電気主任技術者と十分な調整を行ってください。また、設備の健全性を確保するために、適切な時期に各機器を更新することも重要です。機器の使用状況、設置場所の環境による劣化の度合いや保守・点検の状況等を考慮し、電気主任技術者の助言等をもとに更新時期を決定してください。

保守点検・更新が重要です。

高圧設備の各機器の更新推奨時期（参考）

高圧交流負荷開閉器※1	屋外用 10年または負荷電流開閉回数200回 屋内用 15年または負荷電流開閉回数200回 GR付開閉器の別添装置10年
高圧CVケーブル※2	水の影響がある場合 10～20年 水の影響がない場合 20～30年
断路器※1	手動操作 20年または操作回数100回 動力操作 20年または操作回数1,000回
避雷器※1	15年 20年または規定開閉回数
計器用変成器※1	15年
保護継電器※1	15年
高圧限流ヒューズ※1	屋外用 10年 屋内用 15年
高圧交流電磁接触器※1	15年または規定開閉回数
高圧進相コンデンサ※1	15年
高圧リアクトル、放電コイル※1	15年
高圧配電変圧器※1	20年

※1（一社）日本電気工業会「送電主機器の更新推奨時期に関する調査」報告書（2023年3月）
※2（一社）日本電気工業会「高圧CVケーブル」（2024年8月版）

波及事故を防止するためには…？

高圧受電設備で事故が発生しても、配電線への波及事故に至らないように、区分開閉器にはGR付高圧交流負荷開閉器（地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器）*を取り付けることが有効です。また雷害対策のために、避雷器内蔵タイプまたは避雷器を設置するようにしましょう。

GR付高圧交流負荷開閉器は、自家用電気設備の提供で万一事故が発生した場合に、停電などの被害を最小限の範囲にとどめ、他の重要機器に影響を及ぼすことを防止するものです。

GR付高圧交流負荷開閉器（PAS）の取り付け

取り付けられていない例 架空線の引込例

取り付けられている例 GR付高圧交流負荷開閉器（PAS） 架空引込線 構内1号柱

カラスの営巣に注意！

春頃になると、区分開閉器の上部に、カラスなどが巣を作ることもあります。巣を発見したときは電気主任技術者にご相談ください。

地中線用GR付高圧交流負荷開閉器（UAS-UGS）の取り付け

取り付けられていない例 地中線の引込例

取り付けられている例 高圧キャビネット

ネズミの侵入に注意！

キャビネット下部にネズミが侵入してケーブルをかじり、ケーブル断線につながる場合があります。

地中線用GR付高圧交流負荷開閉器（UAS-UGS）

詳しくは中のページでご説明します。

波及事故が発生したときは…

関係箇所への速やかな連絡が必要です。

▶ 波及事故発生時の手順

1 波及事故が発生したときは、電気主任技術者および送配電事業者に緊急で連絡ください。あわせて電気主任技術者と一緒に現場のうえ、電気工事士などと一緒にの手配をしてください。

2 翌日後は、電気主任技術者を中心に事故原因について調査し、今後の再発防止に努めましょう。なお、電気事業法（電気関係報告規則第3条）に基づき、事故発生を知ったときから24時間以内に（可能な限り速やかに）事故の概要について、所管の関係機関に電話・FAX等の方法で報告しなければなりません（電気事故速報）。また、事故発生を知った日から起算して30日以内に定められた形式に（電気事故報告書）を提出しなければなりません（電気事故速報）。

▼ 万一の事故に備えて緊急連絡先を記入しておきましょう。

電気主任技術者※1

専任または外部委託

保守点検

1 事故発生時の連絡

連絡先 TEL

設置者

電気設備

事故発生！

24時間以内に電話・FAX等で連絡（※2）

30日以内に電気事故報告書を提出（※2）

※必ず電気主任技術者に相談しましょう。

送配電事業者

連絡先 TEL

所管の関係官庁

連絡先 TEL

※1 電気主任技術者が常駐していない場合は、常駐している適切な代替者を指名し、また、代替者の役割（緊急連絡など）を明確にしておきましょう。

裏面下部 社名等刷り込みスペース

T 70mm × W180mm

企画・編集：電気安全全国連絡委員会 発行：©一般社団法人日本電気協会 <https://www.denki.or.jp> 2025.7

高圧受電設備の電気事故

波及事故の防止対策は？

信号

交通事故発生！

信号が消えて

停電で手術ができない！

病院

工場

保護装置が作動して

工場

高層住宅

水が出ない！

自社の受電設備で電気事故発生！

表紙下部 社名等刷り込みスペース

T 30mm × W180mm

波及事故について

さまざまな被害を伴う重大な事故です。

波及事故とは、高圧受電設備などで起きた事故が原因で、送配電事業者の配電線に接続されている住宅、ビル、工場、病院、銀行、交通機関、交通信号システムなど、さまざまな範囲に停電が広がる事故を言い、毎年全国で300件から500件発生しています。波及事故が発生すると、機器的損壊など自社の損失だけでなく、他社工場の操業停止、信号機の消灯、病院の医療機器類が停止するなど、社会的に大きな影響を及ぼします。場合によっては、多大な損害賠償を請求されるケースもあります。波及事故は設置者（波及事故発生者）の責任が問われ、さまざまな被害が伴う重大な事故です。

波及事故の損害額について

1. 事故発生者の損害額

- 事故対応に伴う人件費（時間外の発生等）
- 突然の停電による操業停止等の損失
- 突然の停電による操業停止等の損失
- 復旧のための緊急の仮設工事の費用
- 損壊した電気工作物等の改修費用 など

2. 波及事故被害者の損害額

- 突然の停電による操業停止等の損失
- コンピュータへの入力中データの喪失 など

（注）賠償額は1千万円を超える事例もあります。

波及事故発生箇所別の割合（2022～2023年度）

主遮断装置の電源側 100.0%

主遮断装置の負荷側 0.0%

ケーブル 45.6%

機器・電線類 11.6%

主遮断装置 12.2%

開閉器 30.6%

※1 責任分界点から主遮断装置側のケーブル、主遮断装置本体などです。 ※2 PAS（PAS/UGS）※3 PAS（PAS/UGS）※4 PAS（PAS/UGS）※5 PAS（PAS/UGS）

波及事故の主な発生原因（2022～2023年度）

保守不完全等 63%

自然災害（台風・地震・雷） 21%

故障・過失（工事・火災） 14%

鳥獣接触等 2%

波及事故防止のための対策が重要です！➡

※「架空線引込例」「地中線引込例」両方掲載

※「架空線引込例」のみ掲載

GR付高圧交流負荷開閉器（PAS）の取り付け

取り付けられていない例

取り付けられている例

GR付高圧交流負荷開閉器（PAS）

架空引込線

構内1号柱

カラスの営巣に注意！

春頃になると、区分開閉器の上部に、カラスなどが巣を作ることもあります。巣を発見したときは電気主任技術者にご相談ください。

架空線の引込例

体裁：A4 判／観音開き 8 頁／カラー印刷

企画協力：東京電力パワーグリッド㈱、中部電力パワーグリッド㈱、関西電力送配電㈱、（一財）関東電気保安協会、（公社）東京電気管理技術者協会、（一社）日本配電制御システム工業会、電気安全関東委員会

※「架空線引込例」のみ掲載したものと「架空線引込例」「地中線引込例」の両方を掲載したものの2バージョンあります。



波及事故の防止対策は
していますか？
当ではまる項目に
チェックを入れてください。

高圧受電設備の波及事故防止対策

保守不完全等対策

1 区分開閉器

- 点検 1-1** 外観をチェックしている
外箱の損傷、発熱、腐食(穴あき)、変形、変色、汚損がないか、端子の破損、ひび割れ、汚損などがないか、外観を確認しよう。
- 点検 1-2** 性能をチェックしている
定期点検では、開閉の動作確認や絶縁抵抗測定などにより、性能の確認を行いましょう。また、GR付高圧交流負荷開閉器の場合は、地絡継電装置を含めた運動試験を行いましょう。

設備の更新
目視点検により、さびなどの不良箇所(下部写真参照)を発見した場合は、状況に応じて設備を更新しましょう。

- 屋外に設置された区分開閉器は、劣化腐蝕や使用状況により劣化しますが、設置後10年以上経過した機器に故障が多くなります。
- 沿海部や海浜付近など、塩害のある地域では、ステンレス製のGR付高圧交流負荷開閉器に取り替えるなど塩害対策を施した機器を使用することをおすすめします。

腐食(劣化)により、さびが発生(劣化後約10年経過)

外箱の腐食により内部で配線が露出し、故障事故から波及事故となるおそれがある。

3 主遮断装置

- 点検 3-1** 絶縁部分が汚れていない
絶縁部分に汚れや亀裂等がないか確認しよう。埃が付着し、湿気を帯びると絶縁性能が低下するため、トラッキングが発生しやすくなります。汚れを発見した場合は清掃が必要です。トラッキングの兆候が見られた場合は交換しましょう。
- 点検 3-2** スムーズに開閉できる
開閉動作がスムーズにできるか確認しましょう。グリース(潤滑油)が固まってしまっている場合は清掃を行い、新しいグリースを塗りましょう。

2 高圧ケーブル

- 点検 2-1** ケーブルの状態をチェックしている
ケーブルに損傷や亀裂がないか、端末部分が損傷、変形、汚損、トラッキング、テープがはがれていないかを確認しよう。また端子部分の端子の破損、ひび割れ、汚損がないかも確認しよう。
- 点検 2-2** 離隔距離が十分に保たれている
ケーブルと、他の工作物や絶縁物の離隔距離が十分に保たれているか確認しよう。
- 点検 2-3** 性能をチェックしている
定期点検では、絶縁抵抗測定などにより、性能を確認しよう。

設備の更新
経年とともにストリーパーの発生リスクが増加するので計画的に更新しよう。また、点検の結果、劣化の兆候が確認された場合は、更新推奨時期に満たなくても速やかに更新しよう。

- ストリーパー劣化の対策として、ストリーパーに対する高い信頼性が報告されている、絶縁体と内部・外部半導電層を同時に押し出し成形した「E-Eタイプ」への更新をおすすめします。

高圧CVケーブルの絶縁体・半導電層の構造

E-Eタイプ
(内部半導電層と絶縁体の一体化構造による劣化防止効果)

E-Mタイプ
(内部半導電層と絶縁体の一体化構造と外部半導電層の一体化構造による劣化防止効果)


劣化(劣化)により、さびが発生(劣化後約10年経過)

点検 3-3 外観をチェックしている

ジーという異音や、変色(茶色っぽい焦げ跡等)がないか確認しよう。

設備の更新

損傷や発熱、変色、亀裂等がある場合は、早急に更新するようにしよう。

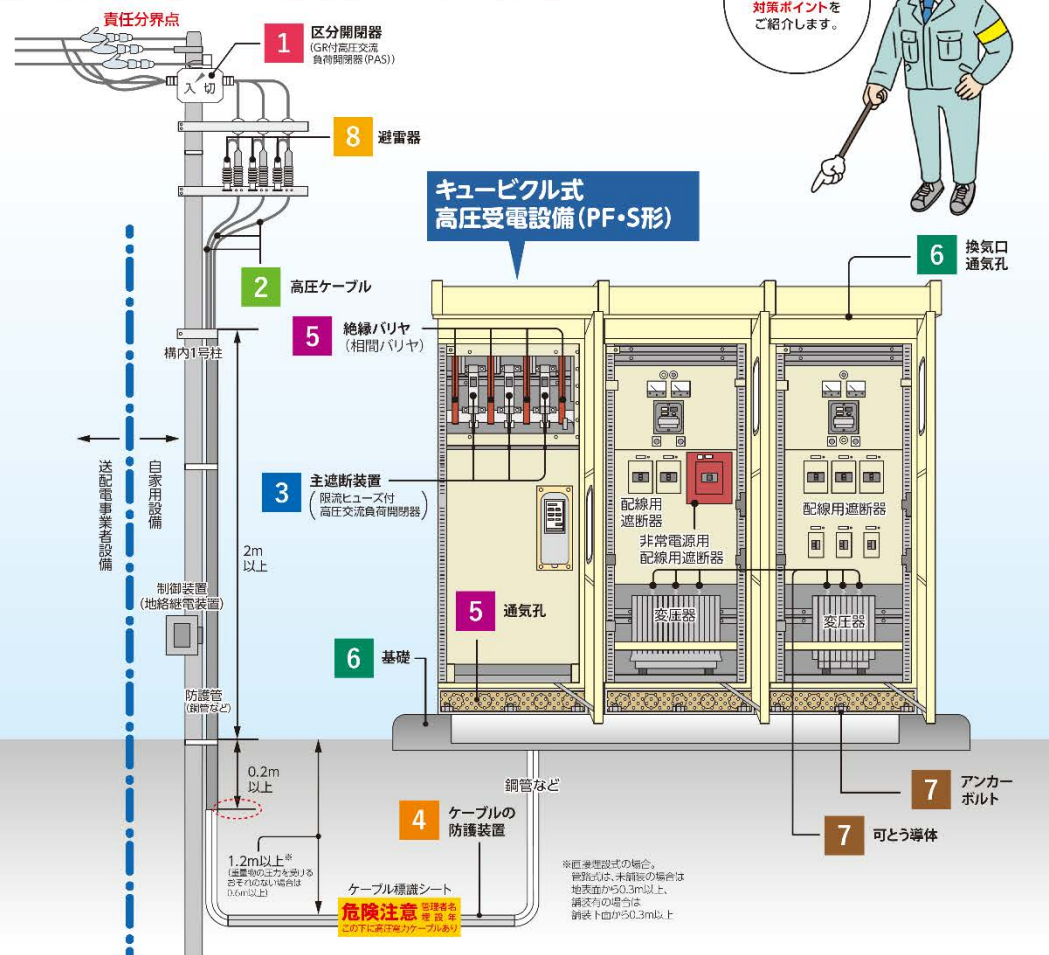

波及事故の
主な発生原因と
対策ポイントを
ご紹介します。

故意・過失対策

4 掘削によるケーブル損傷

掘削作業中に誤って地中ケーブルを損傷すると、波及事故だけでなく、掘削業者自身が感電するおそれもあり、危険です。また、ビルや建物の改築工事などで、上下水道管を埋設する際に誤ってケーブルを損傷してしまい、波及事故となることもあります。



対策 4-1 ケーブルのある場所に標柱などを設置している

電気設備の周辺で掘削工事を行う場合は、事前に必ず電気主任技術者と十分な打合せを行うことが重要です。また、ケーブルが埋設されている場所には標柱や標石を設置し、ケーブル埋設上部にはケーブル埋設シートを敷設しましょう。ケーブル埋設シートは、掘削の業者等を考慮し、必要に応じて埋設しましょう。



鳥獣対策

5 小動物の侵入

ケーブル引込口、引出口、外箱の腐食破損箇所などから小動物が侵入し、充電部に触れて短絡や地絡事故が発生することがあります。


対策 5-1 穴やすき間をふさいでいる

小動物の侵入するおそれのある穴(通気孔・水抜き穴等)やすき間は、換気性能を考慮したうえシール材でふさいだり、パンチングメタルを敷設しましょう。また、腐食破損箇所は補修しましょう。



対策 5-2 充電部分を保護している

 
断路器・限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器・変圧器・コンデンサなどの充電部に、絶縁バリア(相間バリア)や防護カバーを取り付け、小動物の接触による事故を防ぎましょう。



自然災害対策

6 暴風雨・暴風雪時の雨水等の浸入

換気口や通気孔、扉のすき間、腐食破損箇所などから雨水や雪、湿気が浸入し、地絡や短絡事故が発生することがあります。また、キュービクルが下駄基礎で設置されている場合も、キュービクル下部から風雨が浸入するおそれがあるので要注意です。

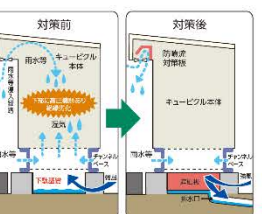

点検 6-1 キュービクルの状態をチェックしている

日常点検の際、キュービクル内に雨水等が吹き込んだ形跡がないか、雨水等が滞留していないか、確認しよう。キュービクル上部にさびがないかも確認しよう。

対策 6-1 雨水等の浸入対策をしている

雨水等が吹き込む危険性がある場合は、キュービクル前面の換気口に防雨対策用カバーや水平水切板を設置しよう。キュービクル上部のさびは適切な方法で補修しよう。キュービクル下部に雨水等が滞留している場合は、排水口を設けたり、また下駄基礎で設置されている場合は、遮風板を取り付けるなどの対策が必要です。

注意!
強風でアンテナやトタン屋根、自転車等のカバー、ハウス等のビニールシートなどが飛ばされ、電線・電柱に当たると、断線や電柱倒壊等を引き起こし長期間停電の原因になります。台風などによる強風に備え、あらかじめ屋外に設置されているものはしっかりと固定することを心がけよう。

7 地震

対策 7-1 地震対策をしている

- (1) キュービクル外箱の固定
キュービクルは耐震強度に見合ったサイズ・本設のアンカーボルトで基礎に緊固に固定しよう。また必要に応じて壁面に耐震金具を取り付け、転倒防止を行いましょう。
- (2) 変圧器等の重量機器の固定
変圧器等は、防護装置に適切な耐震ストッパーを取り付けよう。
- (3) 変圧器への可とう導体等接続
変圧器の端子部と銅バーとの間に可とう導体・可とう性のある電線を挿入しよう。

8 雷害

雷害により、機器が損傷し波及事故となることがあります。特に屋外に設置されている区分開閉器は雷害を受ける確率が高いため、確実な保護が必要です。

対策 8-1 避雷器を設置している

機器類の損傷を防止するための最も有効な対策として避雷器があります。区分開閉器は、避雷器内蔵タイプを採用するか、または避雷器を区分開閉器本体の負荷側近傍に取り付け、確実に保護しよう。避雷器を有効に機能させるために、定期点検の際は接地抵抗値を確認しよう。

